



บริษัท ธนาสงชัย สแตนเลส จำกัด
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
<http://www.thanasang.com>
โทร. 02-887-8176, 02-887-8181

**The First and Largest
Stainless Steel Producer
in Thailand and ASEAN**

TECHNOLOGY

QUALITY

SERVICE

คู่มือเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมสแตนเลส

STAINLESS STEEL

WELDING PROCESS

เรียน ท่านผู้ใช้งานสแตนเลสทุกท่าน

ปัจจุบันสแตนเลสได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกขณะ สแตนเลสเหล่านี้จะได้รับการเชื่อม หรือประกอบขึ้นรูปจากร้านค้าของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กแต่เดิม แต่เนื่องจากกระบวนการเชื่อมสแตนเลสมีวิธีการที่ต่างไปจากการเชื่อมเหล็กโดยทั่วไป นอกเหนือจากการเลือกชนิดเกรดของสแตนเลสให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้ว กระบวนการเชื่อมสแตนเลสจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรพิจารณา และให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

บริษัท ไทยนิคซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสแตนเลสสายแรกของประเทศไทย และรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้จัดทำคู่มือแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมสแตนเลส สำหรับท่านผู้ใช้งานสแตนเลส เพื่อที่จะมีส่วนในการให้คำแนะนำในกระบวนการเชื่อมสแตนเลสของท่าน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สแตนเลสเป็น เหล็กกล้าไร้สนิมที่ให้ความสวยงาม คงทน ไร้การกัดกร่อน ปลอดภัยนิย ใช้นานเท่านาน และยังได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

บริษัท ไทยนิคซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

กระบวนการเชื่อมสแตนเลส

การเชื่อมสแตนเลส

สแตนเลสจะมีส่วนผสมของโครเมียม อย่างน้อย 10.5% ขึ้นไป ทำให้การหลอมละลายสแตนเลสจะเกิดออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีการป้องกันก๊าซออกซิเจนจากอากาศในขณะที่ทำการเชื่อม จะเกิดการสูญเสียปริมาณโครเมียม และก่อให้เกิดออกไซด์ มีผลทำให้ขาดความสมบูรณ์ และลดความต้านทานการกัดกร่อนในแนวเชื่อม การป้องกันจะต้องกระทำระหว่างการเชื่อม หรือการกำจัดการเกิดออกไซด์ขึ้นที่ผิวแนวเชื่อมและบริเวณใกล้เคียง

1

4 ตัวแปรหลักที่ต้องพิจารณาในการเชื่อมสแตนเลส

1. เกรดโลหะ: ทราบชนิดหรือเกรดของโลหะที่จะทำการเชื่อม ใดดี สัญลักษณ์ ที่ระบุอยู่บนโลหะชิ้นงานนั้น หรือใบรับรองปริมาณส่วนผสมของโลหะนั้น ๆ
2. ลวดเชื่อม: เลือกโลหะเติมหรือลวดเชื่อมให้เหมาะสม หรือเข้ากันได้กับวัสดุที่จะทำการเชื่อม
3. กระบวนการเชื่อม: การเลือกกระบวนการเชื่อมให้เหมาะสม เช่น การเชื่อมสแตนเลสที่ชิ้นงานบาง ต้องใช้กระบวนการเชื่อมที่ทำให้การถ่ายเทความร้อนลงไปที่ชิ้นงานเป็นบริเวณแคบ เพื่อลดการเสียรูป หรือการบิด โก่งงอในชิ้นงาน

4. ข้อควรระวัง ข้อกำหนด ค่าเตือน หรือข้อพึงระวังต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะนั้นๆ เช่น การเชื่อมโลหะสเตนเลสที่ต้องการแนวเชื่อมซึมลึกทางด้านหลังจะต้องใช้ก๊าซอาร์กอนปกคลุมด้านหลังแนวเชื่อมด้วย

การเลือกกระบวนการเชื่อม

การเลือกกระบวนการเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ดังนี้

- * ความหนาของวัสดุ
- * ตำแหน่ง ลักษณะทิศทางการเชื่อม ทำเชื่อม
- * บริเวณสถานที่ที่กระทำการเชื่อม เช่น ภายในอาคารโรงงาน หรือนอกอาคาร
- * ปริมาณจำนวนชิ้นงาน หรือ ปริมาณการเชื่อมในจุดต่างๆ
- * เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับการเชื่อม เช่น อุปกรณ์จับยึด หมุนชิ้นงาน
- * ความคุ้มค่ากับการลงทุนกับเครื่องเชื่อมนั้นๆ
- * พื้นฐานทักษะ ความเชี่ยวชาญ ฝีมือของช่างเชื่อมกับกระบวนการเชื่อม หรือเครื่องเชื่อมนั้นๆ

กระบวนการเชื่อมโดยทั่วไปที่ใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอน สามารถนำมาใช้เชื่อมสเตนเลสได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มเติมเทคนิคในบางประการ



ตารางที่ 1 กระบวนการเชื่อมที่ใช้กับสเตนเลส

กระบวนการเชื่อมอาร์คไฟฟ้า

กระบวนการเชื่อมอาร์คโกรเดแบบไม่หลอมละลาย	
กระบวนการเชื่อมทิก	TIG/GTAW
กระบวนการเชื่อมพลาสมา	PAW
กระบวนการเชื่อมอาร์คโกรเดแบบหลอมละลาย	
กระบวนการเชื่อมมิกแมก	MIG-MAG / GMAW
กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์	MMAW / SMAW
กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์	FCAW
กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมได้ผงฟลักซ์	SAW

กระบวนการเชื่อมความดัน

กระบวนการเชื่อมจุด	RSW
กระบวนการเชื่อมตะเข็บ	RSEW
กระบวนการเชื่อมโปรเจคชั่น	RPW
กระบวนการเชื่อมแสงวาบ	FW

กระบวนการเชื่อมแบบใช้รังสี

กระบวนการเชื่อมเลเซอร์	LSW
กระบวนการเชื่อมอิเล็กตรอนบีม	EBW


STAINLESS STEEL WELDING PROCESS

กระบวนการเชื่อมอาร์คไฟฟ้า

กระบวนการเชื่อมทิก
TIG (Tungsten Inert Gas) / WIG (Wolfram Inert Gas)
GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)

กระบวนการเชื่อมทิก พลังงานความร้อนที่ใช้หลอมละลายโลหะได้จากการอาร์คระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสแตนกับชิ้นงาน ซึ่งทั้งสแตนจะไม่หลอมละลายลงไปไม่บ่อหลอมละลาย โดยทั่วไปใช้ขั้วกระแสไฟฟ้าตรง ขั้วตรง (DCEN, DC-) อิเล็กโทรดทั้งสแตนต่อเข้ากับขั้วลบ การเชื่อมกระทำภายใต้ก๊าซเฉื่อยปกคลุม ทั้งระบบเชื่อมมือ และระบบอัตโนมัติ โลหะเติม หรือลวดเชื่อมที่ใช้ เป็นแบบลวดเชื่อมเปลือย หรือลวดเชื่อมแบบม้วนสำหรับการเชื่อมแบบอัตโนมัติ

ก๊าซปกคลุมต้องเป็นก๊าซเฉื่อย หรือก๊าซเฉื่อยผสมก๊าซรีดิวซ์ เช่น ก๊าซอาร์กอน 100% สำหรับสแตนเลสเกรดเฟอร์ริติก หรือก๊าซอาร์กอน 95% ผสมกับก๊าซไฮโดรเจน 5% สำหรับสแตนเลสเกรดออสเทนนิติก ส่วนก๊าซปกคลุมด้านหลังหรือก๊าซรองหลัง (backing gas) โดยทั่วไปใช้ก๊าซอาร์กอนเช่นกัน ปรับอัตราการไหลของก๊าซในปริมาณที่ต่ำกว่าก๊าซปกคลุมด้านบน ประมาณ 2 ลิตร/นาที

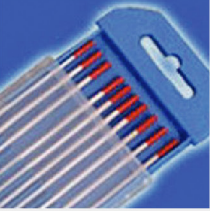

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์กระบวนการเชื่อมทิก

ความหนา (มม.)	กระแสไฟ (แอมป์)	ถังสแตน (มม.)	ก๊าซปกคลุม (ลิตร/นาที)	นอชเชิล (มม.)	ลวดเชื่อม (มม.)
0.5	10-20	1.0	4-5	9	ไม่เติม หรือ 0.8
1.0	25-40	1.0	4-5	9,11	1.0
1.5	40-60	1.0	4-5	11,13	1.0-1.2
2.0	50-70	1.0,1.6	4-6	11,13	1.2-1.6
3.0	80-110	1.6,2.4	5-6	13	2.0-3.0
4.0	110-180	2.4,3.2	5-6	13	3.0

ตารางที่ 3 การปรับอัตราการไหลของก๊าซปกคลุมในการเชื่อมทิก

ขนาด Ø นอชเชิล (มม.)		อัตราการไหลก๊าซปกคลุม (ลิตร/นาที)	
		เชื่อมด้วยมือ	เชื่อมอัตโนมัติ
A	6	6	-
	8	8	-
B	10	10	-
	12	12	15
C	15	15	15
	18	-	20,25

กระบวนการเชื่อมสแตนเลส

กระบวนการเชื่อมพลาสมา

PAW (Plasma Arc Welding)

กระบวนการเชื่อมนี้ลักษณะคล้ายกระบวนการเชื่อมทิก แตกต่างกันในส่วนของการบีบลำอาร์คให้แคบลง กระบวนการอัดฉีดก๊าซ ให้เกิดการแตกตัวของก๊าซ หรือเรียกอีกสถานะหนึ่งว่าเป็นพลาสมา จะสมบูรณ์เมื่อเกิดการอาร์คของอิเล็กโทรดซึ่งจะนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในหัวเชื่อม ซึ่งจะเพิ่มพลังงานความร้อน และทำให้ได้อุณหภูมิที่สูงขึ้นมากกว่ากระบวนการเชื่อมทิก

เทคนิคพลาสมา แบ่งได้ 2 เทคนิคได้แก่

1. ไมโครพลาสมา ใช้กระแสไฟเชื่อมต่ำ 0.1-10 แอมป์ เหมาะสำหรับเชื่อมงานบาง ชิ้นส่วนเล็ก ๆ
2. พลาสมากระแสสูง ใช้กระแสสูงถึง 500 แอมป์ เหมาะสำหรับเชื่อมงานหนา ได้ถึง 15 มม. เช่น เชื่อมท่อ



กระบวนการเชื่อมใต้พองฟลักซ์

SAW (Submerg Arc Welding)

กระบวนการเชื่อมนี้ เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้อิเล็กโทรดแบบเส้นเปลือย โดยใช้ผงฟลักซ์ปกคลุมบริเวณบ่อหลอมละลาย ซึ่งไม่เกิดรังสีและแสงขณะทำการอาร์ค ทำให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เนื่องจากความร้อนไม่แพร่กระจายออกไปภายนอก ทำให้การเชื่อมนี้ให้อัตราการเติมเนื้อเชื่อมที่สูง ผงฟลักซ์ส่วนที่ไม่หลอมจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้ได้กับลวดเชื่อมเส้นตันและลวดเชื่อมเส้นแผ่น หนึ่งหรือหลายหัวเชื่อม เครื่องเชื่อมที่ใช้เป็นเครื่องเชื่อมกระแสตรง (DC+) หรือเครื่องเชื่อมกระแสสลับ (AC) เมื่อใช้หลายหัวเชื่อม เหมาะกับงานที่มีความหนาแน่นมาก ๆ หรือเชื่อมหลายแนว เช่น ถังรับแรงดัน งานโครงสร้าง เป็นต้น



STAINLESS STEEL WELDING PROCESS

กระบวนการเชื่อมมิก/แมก

MIG (Metal Inert Gas) / MAG (Metal Active Gas)
GMAW (Gas Metal Arc Welding)



กระบวนการเชื่อมนี้เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้อิเล็กโทรดแบบเส้นเปลือย ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกระบวนการเชื่อมทิก การอาร์คเกิดขึ้นระหว่างลวดเชื่อมที่หลอมละลายกับชิ้นงาน สำหรับการเชื่อมสแตนเลส ใช้ขั้วกระแสไฟตรงกลับขั้ว (DCEP, DC+) อิเล็กโทรดหรือลวดเชื่อมต้องเข้ากับขั้วกระแสไฟบวก

ก๊าซที่ใช้ปกคลุมสำหรับการเชื่อมมิกสแตนเลส โดยปกติจะใช้ก๊าซอาร์กอนผสมกับก๊าซออกซิเจน 2-3% เพื่อช่วยให้การไหลของหยดน้ำโลหะไหลได้ดี ส่วนผสมของก๊าซอื่นที่ใส่เพิ่มเข้าไป เช่น ก๊าซฮีเลียม หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยให้การส่งถ่ายหยดน้ำโลหะเป็นแบบสโรว์เทรนซ์



ตารางที่ 4 พารามิเตอร์กระบวนการเชื่อมมิก/แมก

ความหนา (มม.)	ลวดเชื่อม (มม.)	แรงเคลื่อน (โวลต์)	กระแสไฟ (แอมป์)	ก๊าซปกคลุม (ลิตร/บาท)	ความเร็วในการเชื่อม (มม.)
1.0	0.8	17	70	8	50
1.5	0.8	17	90	8	40
2.0	1.0	18	110	10	60
4.0	1.0	19	135	10	30
6.0	1.0	21	205	12	30
8.0	1.2	28	370	14	12
12.0	1.2	28	300	14	8

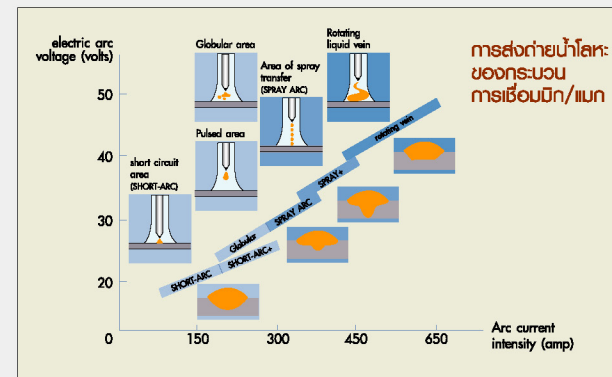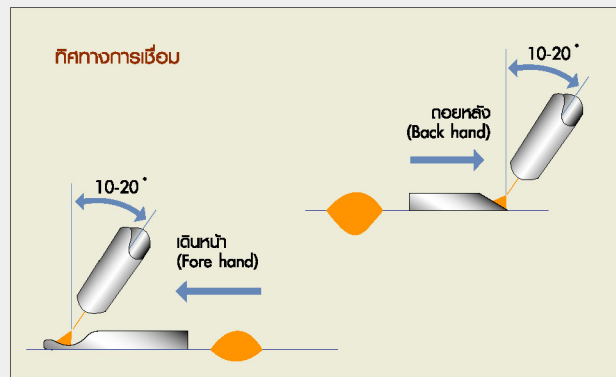

กระบวนการเชื่อมสแตนเลส

กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมพลาสม่า
SMAW (Shield Metal Arc Welding)

เป็นกระบวนการเชื่อมที่อาศัยความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมที่มีฟลักซ์หุ้มอยู่กับชิ้นงาน ซึ่งความร้อนจากการอาร์คจะหลอมละลายปลายลวดเชื่อมและชิ้นงานที่บริเวณบ่อหลอม ลวดเชื่อมกับชิ้นงานจะรวมตัวกันเป็นแนวเชื่อม โดยที่ฟลักซ์จะทำหน้าที่สร้างกลุ่มก๊าซ และสลายขึ้นปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันจากบรรยากาศภายนอกที่อยู่บริเวณที่จะทำการเชื่อม

กระบวนการเชื่อมนี้เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้ได้ง่าย และสามารถเชื่อมได้ทุกตำแหน่ง ฟลักซ์หรือสารพอกหุ้ม สามารถเพิ่มธาตุหรือส่วนผสมอื่นลงในฟลักซ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับแนวเชื่อมได้



การต่อขั้วกระแสไฟฟ้า (DCEP; DC+)

- * ขั้วไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวกเป็นการต่อลวดเชื่อมเข้ากับขั้วบวก ต่อสายกราวด์เข้ากับชิ้นงานเป็นขั้วลบ
- * ขั้วไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ลวดเชื่อม และสายกราวด์ที่ชิ้นงานจะสลับขั้วเป็นบวกและลบในขณะที่เชื่อม

ตารางที่ 5 สัญลักษณ์ของลวดเชื่อมพลาสม่า

ลวดเชื่อม	ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า	ชนิดฟลักซ์	ท่าเชื่อม
E XXX(X)-15	DCEP(DC+)	ฟลักซ์ต่าง	ทุกท่าเชื่อม
E XXX(X)-25	DCEP(DC+)	ฟลักซ์รูไทล์ ต่าง	ท่าระดับ (H) ท่าราบ (F)
E XXX(X)-16	DCEP(DC+) หรือ AC	ฟลักซ์รูไทล์	ทุกท่าเชื่อม
E XXX(X)-26	DCEP(DC+) หรือ AC	ฟลักซ์รูไทล์ ต่าง	ท่าระดับ (H) ท่าราบ (F)
E XXX(X)-17	DCEP(DC+) หรือ AC	ฟลักซ์รูไทล์	เหมาะกับรอยต่อฟิลเลท ทุกท่าเชื่อม

DCEP : DIRECT CURRENT ELECTRODE POSITIVE (ขั้วไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวก)
AC : ALTERNATING CURRENT (ขั้วไฟฟ้ากระแสสลับ)

ตารางที่ 6 พารามิเตอร์กระบวนการเชื่อมพลาสม่าด้วยลวดเชื่อมพลาสม่า

ขนาดลวดเชื่อม (มม.)	กระแสไฟ (แอมป์)
2.6	40-80
3.2	80-110
4.0	100-140
5.0	150-180



STAINLESS STEEL WELDING PROCESS

กระบวนการเชื่อมความต้านทาน

กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
Resistance Spot Welding

กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบแนวตะขีบ
Resistance Seam Welding

กระบวนการเชื่อมนี้ใช้กระแสสูงแต่แรงเคลื่อนต่ำไหลผ่านจากอิเล็กโทรดลงสู่งานที่เกยกันอยู่ บริเวณที่จุดสัมผัสตรงนั้นจะเกิดความต้านทานสูงและเกิดความร้อน ทำให้เกิดการหลอมละลายบริเวณที่ผิวสัมผัสกันของโลหะทั้งสอง ประกอบกับมีแรงกดจากอิเล็กโทรดทำให้ชิ้นงานติดกันสนิทในทางกล อาจจะทำให้สามารถเชื่อมเป็นจุดหรือเชื่อมเป็นแนวได้ (seam) เพราะฉะนั้นในการเชื่อมแบบนี้จะต้องมีพื้นที่ผิวหน้าสำหรับให้อิเล็กโทรดสามารถเข้ากดได้

กระบวนการเชื่อมนี้จะนิยมใช้กับงานบางๆ มีความหนาไม่มากนัก เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาชนะ ถังบรรจุของเหลว เป็นต้น




ตารางที่ 7 พารามิเตอร์กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด

ความหนา (มม.)	อิเล็กโทรด (มม.)	แรงกด (เดกะนิวตัน) *	กระแส (แอมป์)	เวลาในการเชื่อม (พิริยด)
0.5	3.0	170	3,500	3
0.8	4.5	300	6,000	4
2.0	6.0	650	11,000	8

ตารางที่ 8 พารามิเตอร์กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบแนวตะขีบ

ความหนา (มม.)	ความหนาล้อ (มม.)	แรงกด (เดกะนิวตัน)*	เวลาในการเชื่อม (พิริยด)	เวลาหยุดเชื่อม (พิริยด)	กระแส (แอมป์)	ความเร็ว (ซม./ชม)
0.5	3.0	320	3	2	7,900	140
0.8	4.5	460	3	3	10,600	120
1.5	6.5	80	3	4	15,000	100
2.0	8.0	1,200	4	5	16,700	95
3.0	9.5	1,500	5	7	17,000	95

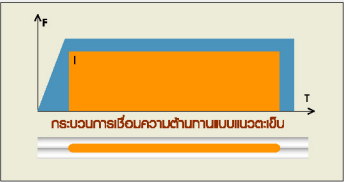

* หมายเหตุ
1 เดกะนิวตัน (daN) = 10 นิวตัน (N)



กระบวนการเชื่อมจุด




กระบวนการเชื่อมแนวตะขีบ

ตารางที่ 9 การเลือกก๊าซปกคลุม สำหรับการเชื่อมสแตนเลส

กระบวนการเชื่อม	ก๊าซปกคลุม / ก๊าซพลาสมา	ก๊าซปกคลุมด้านหลัง
กระบวนการเชื่อมทิก	Ar	
กระบวนการเชื่อมพลาสมา	Ar + H ₂ (-20%) ⁽¹⁾	Ar
	Ar - He (-70%)	N ₂ ⁽²⁾
	Ar + He + H ₂	N ₂ + 10% H ₂ ⁽¹⁾
	Ar + N ₂	
กระบวนการเชื่อมมิกแบก	98% Ar + 2% O ₂	
	97% Ar + 3% Co ₂	
	95% Ar + 3% Co ₂ + 2 %H ₂ ⁽¹⁾	เหมือนกระบวนการเชื่อมทิก
	83% Ar + -15% He + 2% Co ₂	
	69% Ar + -30% He + 1% O ₂	
	90% He + -7.5% Ar + 2.5% Co ₂	
กระบวนการเชื่อมลวดไส้ฟลักซ์	ไม่ต้องใช้ก๊าซปกคลุม หรือ	ไม่ต้องใช้ก๊าซปกคลุม
	97% Ar + 3% Co ₂	เหมือนกระบวนการเชื่อมทิก
	80% Ar + 20% Co ₂	
กระบวนการเชื่อมเลเซอร์	He	เหมือนกระบวนการเชื่อมทิก
	Ar	

Ar : Argon อาร์กอน
 He : Helium ฮีเลียม
 H₂ : Hydrogen ไฮโดรเจน
 N₂ : Nitrogen ไนโตรเจน
 O₂ : Oxygen ออกซิเจน
 Co₂ : Carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์

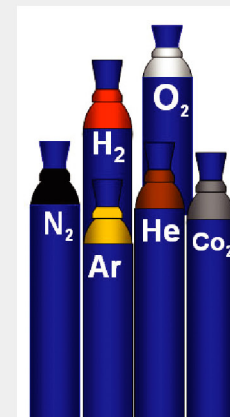



1. ไฮโดรเจน (H₂) ที่ผสม ในก๊าซปกคลุม ต้องไม่ใช้กับการเชื่อมสแตนเลส เกรดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และดูเพล็กซ์

2. ในการเชื่อมทิก ไนโตรเจน (N₂) สามารถผสมกับก๊าซอื่นใช้เป็นก๊าซปกคลุมได้กับการเชื่อมสแตนเลสเกรดออสเทนนิติกและดูเพล็กซ์

ตารางที่ 10 เลือกลวดเชื่อม

เกรด	ลวดเชื่อม
สแตนเลสเกรดออสเทนนิติก	
304/304 L	308/308 L
308	308
309,309 S	308
310,310 S	310
316/316 L	316/316 L
321,347	321,347,308
สแตนเลสเกรดเฟอร์ริติก	
409/409L	430/409/409L/308L/309LSi
430	430,308L,309L
439	430/430Ti
สแตนเลสเกรดมาร์เทนซิติก	
403	410,309
410	410,309
414	410,309
420	410,309
สแตนเลสเกรดดูเพล็กซ์	
2205	2209

ลวดเชื่อมสแตนเลส		รหัสลวดเชื่อม	ตัวอย่างเช่น
AWS A 5.4	SMAW	EXXX (X)-XX	E308 L -15
AWS A 5.9	GTAW(TIG)	ERXXX (X) XX	ER308 L Si
	GMAW(MIG/MAG)		ER316 L
	PAW		ER2209
	SAW		ER430
AWS A 5.22	FCAW	EXXX (X)TX-X	E308 LT1-4 E430 LT1

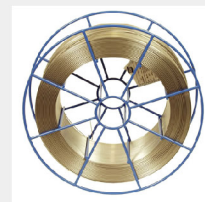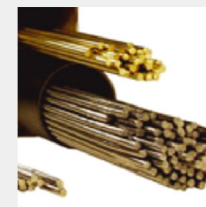

การทำความสะอาดสเตนเลสหลังการเชื่อม การใช้กรดขจัดคราบออกไซด์ และการสร้างฟิล์มป้องกัน (Pickling and Passivation)

ความต้านทานการผุกร่อนของสเตนเลสจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องทำให้สเตนเลสมีการสร้างออกไซด์ฟิล์มของโครเมียมบาง ๆ และต้องต่อเนื่องด้วยบนผิวของสเตนเลส หรือที่เราเรียกกันว่า พาสซีฟฟิล์ม (passive film)



การเสียหายหรือถูกทำลายของพาสซีฟฟิล์มนี้ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น คราบออกไซด์ที่เกิดจากความร้อนของการเชื่อม ที่บริเวณแนวเชื่อม ด้านข้างแนวเชื่อมและด้านหลังแนวเชื่อม คราบออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการตัดโลหะที่ใช้ความร้อน รวมทั้งคราบสกปรก และสารปนเปื้อนต่าง ๆ จะต้องทำการขจัดเอาคราบต่าง ๆ เหล่านี้ออก เพื่อที่จะสร้างให้ผิวสเตนเลสมีความสามารถ ในการสร้างพาสซีฟฟิล์มได้ และสามารถทนการผุกร่อนได้ดีต่อไป

วิธีการทำความสะอาดหลังการเชื่อม นอกจากการขจัดคราบออกไซด์ออกด้วยแปรงลวดสเตนเลส แล้วให้ออกซิเจนในอากาศสร้างพาสซีฟฟิล์มโดยธรรมชาติแล้ว ก็นิยมใช้กรดหรือสารเคมีในการขจัดคราบออกไซด์ หรือเรียกว่าการทำพิกคลิง (pickling) และการสร้างฟิล์มป้องกัน หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า การทำพาสซีเวชัน (passivation)

การทำพิกคลิง และพาสซีเวชัน เป็นกรรมวิธีทางเคมีที่ใช้ในการฟื้นฟูหรือแก้ไขสร้างฟิล์มผิวป้องกันให้กับผิวหน้าสเตนเลสที่เปลี่ยนแปลง

หรือถูกทำลายลงในระหว่างการประกอบโครงสร้าง หรือประกอบผลิตภัณฑ์ ในการกำหนดว่าจะทำการพิกคลิง หรือพาสซีเวชัน หรือต้องทำทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะการใช้งาน ใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาว่าผิวของฟิล์มป้องกัน ยังสมบูรณ์อยู่หรือไม่ ถ้าต้องการให้มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงจะต้องปรับปรุงผิวหน้าก่อน โดยการทำพิกคลิง และตามด้วยการทำพาสซีเวชันต่อไป

- * การทำพิกคลิงอย่างเดียว ได้แก่ งานที่มีคราบออกไซด์จากการเชื่อมหรือการตัดด้วยความร้อน ซึ่งทำให้ผิวหน้าของสเตนเลสมีการเปลี่ยนแปลงสีผิว เช่น รอยไหม้จากความร้อน
- * การทำพาสซีเวชันอย่างเดียว ได้แก่ ผิวหน้างานที่ผ่านการตกแต่งหรือขึ้นรูปทางกล ผิวหน้างาน ที่มีการปนเปื้อน

การใช้กรดขจัดคราบออกไซด์ หรือการทำพิกคลิง (Pickling)

ทำได้โดยใช้สารเคมีประกอบด้วยกรดไนตริก (HNO_3) และไฮโดรฟลูออริก (HF) ผสมกับน้ำ หรือสารละลายอื่นในรูปแบบของเจล หรือครีม ของเหลวที่มีความหนืด ส่วนผสมของสารเคมีหรือกรด ที่ใช้ในการขจัดคราบออกไซด์นี้ ห้ามใช้กรดไฮโดรคลอริกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดการผุกร่อน เกิดเป็นสนิมแบบรูเล็ก ๆ ที่เราเรียกกันว่ากรัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting) ได้ ส่วนผสมของ สารละลายนี้ได้แก่

ไนตริก (HNO_3) 15-20% ไฮโดรฟลูออริก (HF) 1-2% ส่วนที่เหลือเป็นน้ำ ส่วนผสมนี้สำหรับใช้ทั่วไปในงานเชื่อม โดยวิธีการใช้สารละลายนี้ได้แก่

- * ใช้แปรงทา หรือใช้เศษผ้าจุ่มสารละลายเช็ดบริเวณที่ต้องการ
- * ใช้ฟอง
- * จุ่มชิ้นงานในถังขนาดใหญ่

ห้ามปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง เพราะจะมีผลให้เกิดรอยต่างขึ้นที่ชิ้นงานได้ ใช้เวลาประมาณ 5-30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด และอย่าให้มีกรดตกค้างที่แนวเชื่อมบริเวณใกล้เคียง และบริเวณผิวสแตนเลสอื่น ๆ

การสร้างฟิล์มป้องกันหรือการพาสซีเวชัน (Passivation)

วิธีการนี้เป็นการเตรียมผิวหน้าสแตนเลสด้วยวิธีเคมี เพื่อจะขจัดสิ่งสกปรกและสร้างฟิล์มป้องกัน (passive film) ที่สมบูรณ์ของสแตนเลสขึ้นมาใหม่ เช่น ผิวจากการเจียรนัย การกลึง กัด ตัดไส หรือรอยขีดข่วน สารเคมีที่ใช้ในการสร้างฟิล์มที่ใช้เป็นปกติทั่วไป คือกรดไนตริก (HNO_3)

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเลือกใช้วิธีการนี้ จะต้องคำนึงถึงสิ่งสกปรกที่ผิวสแตนเลสด้วย การใช้กรดเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างออกไซด์ฟิล์มที่ผิวสแตนเลสได้รวดเร็ว แต่ผู้ใช้ต้องระมัดระวังอันตรายจากการใช้น้ำกรดหรือสารเคมีนี้ โดยเฉพาะกรดเหล่านี้จะกัดเหล็กได้ไวมากการล้างชิ้นงานจากกรดที่ใช้ควรล้างในน้ำไหล เพื่อไม่ให้สารเคมีหลงเหลือ หรือตกค้างอยู่โดยเฉพาะตามซอกมุม หรือช่องแคบๆ เพราะจะนำไปสู่การกัดกร่อนแบบรูเข็มได้ วิธีการที่ดีคือการทำฤทธิ์เป็นกลาง โดยใช้ผงซักฟอกที่เป็นด่างช่วย แล้วจึงล้างด้วยน้ำไหลเป็นขั้นตอนต่อไป

การสร้างฟิล์มป้องกัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการทำพิคคลิง กรดที่ใช้ในการทำการพาสซีเวชัน ประกอบด้วย ไนตริก (HNO_3) 12-25% ในน้ำ 100% ที่อุณหภูมิ 20-70 °C ระยะเวลาประมาณ 10-60 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำไหลให้สะอาด

ผิวหน้าของชิ้นงานต้องทำความสะอาดเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนที่ขัดขวางก่อนทำการพิคคลิง และพาสซีเวชัน

ข้อควรระวังในการใช้กรดหรือสารเคมี

- * สวมถุงมือยาง ป้องกันการสัมผัสถูกมือ และผิวหนัง
- * สวมหน้ากาก ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา และผิวหนัง
- * สวมที่ปิดจมูก ป้องกันการสูดดมไอระเหยของสารเคมี
- * การผสมกรดไม่ควรเทน้ำใส่ลงไปในกรดหรือสารเคมี ให้ใช้วิธีใส่หรือเทกรดลงไปในน้ำแทน



ความปลอดภัยในงานเชื่อม

1. สวมหน้ากากเชื่อมทุกครั้งที่ทำกรเชื่อม และเลือกใช้กระจกกรองแสงที่ต้อง เช่น กระจกเบอร์ 8 สำหรับกระแสไฟไม่เกิน 80 แอมป์ เบอร์ 10 กระแสไฟ 80-160 แอมป์ เบอร์ 12 สำหรับกระแสไฟไม่เกิน 250 แอมป์ เป็นต้น
2. ป้องกันผิวหนังจากความร้อน แสง รังสี ที่เกิดขึ้นจากการอาร์ค เช่น ที่มือ แขน คอ ใบหน้า โดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือหนัง ปกอกแขน เสื้อหนัง หน้ากาก เป็นต้น
3. บริเวณที่ทำการเชื่อม ต้องมีม่านหรือฉากบังแสง ไม่ให้ไปรบกวนผู้ร่วมงานอื่น ๆ
4. ต้องมีการระบายถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อทำงานในพื้นที่แคบ ๆ และจำกัด
5. ไม่ทำงานตามลำพังเพียงคนเดียวในพื้นที่หรือตำแหน่งที่อันตราย
6. ควรใช้อุปกรณ์ในการระบาย ดูดฝุ่น ควั่น เมื่อทำการเชื่อมหรือตัดโลหะ
7. ควรปฏิบัติงานในพื้นที่แห้ง และหลีกเลี่ยงพื้นเปียก หากจำเป็น ต้องใช้ความระมัดระวัง
8. เมื่อทำงานในพื้นที่สูง ต้องทำการผูกหรือยึดร่างกายให้มั่นคง เพื่อป้องกันการตกจากที่สูงเมื่อถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ากระตุก
9. สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ให้ความปลอดภัย ไม่ติดไฟได้ง่าย ป้องกันความร้อนได้ดี
10. เมื่อทำการเคลื่อนย้ายถังก๊าซ ต้องมั่นใจว่าวาล์วปิดสนิท และในการเก็บถังต้องมีเชือกคล้องไว้ไม่ให้ถล่มได้
11. เมื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อมหรือหัวเชื่อม ต้องแน่ใจว่าได้ทำการปิดเครื่องเชื่อม หรือถอดสายไฟออกเรียบร้อยแล้ว
12. ห้ามปฏิบัติงานในขณะที่มึนเมา โดยเฉพาะสุราและสารเสพติดต่าง ๆ
13. ต้องมีความระมัดระวังทุกเวลา

Thalnox Publications Ref: no CC2006/011



Thalnox Stainless Public Company Limited

Head Office:
31/F Unit 3101-3 CRC Tower, All Seasons Place,
87/2 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel. (66 2) 250 7821-32 Fax (66 2) 250 7833



บริษัท ธารนงชัย สเตนเลส จำกัด
Thanasangchai Stainless Co., Ltd.
<http://www.thanasang.com>
Tel. 02-097-6175, 02-097-6181